

Eisenberg, 26.02.2018

## Sicherheitsmitteilung betreffend: Innencontainer für Rettungsgeräte

**Status: VERPFLICHTEND**

### Hintergrund:

An einer Nahtstelle der oberen Schlaufe zum Befestigen des Auslösegriffes kann es bei den werksseitig gelieferten Innencontainern, bedingt durch Perforation, zu einer Materialschwächung kommen. Diese Nahtstelle muss korrekt ausgeführt 70 daN Last aufnehmen können. Es wurde jedoch festgestellt, dass es hier zu einer verringerten Festigkeit kommen kann.

Bitte prüfen Sie Ihren Innencontainer umgehend darauf, ob er zu der betroffenen Charge gehört. Wir bedauern den entstandenen Aufwand und bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation!

### **Betroffene Muster:**

<b><i>Innencontainer für:</i></b>	<b><i>Musterprüfnummer</i></b>	<b><i>ab Baujahr</i></b>	<b><i>ab Seriennummer</i></b>
Smart Large	EAPR-RG-7584/12	04/2017	58292
Evo Cross 100	EAPR-RG-7441/12	01/2017	55438
Evo Cross 120	EAPR-RG-7443/12	02/2017	55888
Evo Cross 160	EAPR-RG-7442/12	08/2016	55988
Evo Cross 235	EAPR-RG-0466/16	06/2016	54623
Annular Evo 20	EAPR-RG-7052/08	01/2017	57008
Annular Evo 22	EAPR-RG-7053/08	06/2017	57058
Annular Evo 24	EAPR-RG-7057/08	01/2017	57108
Annular Evo 22 HG	EAPR-RG-7054/08	02/2017	56038
Annular Evo 24 HG	EAPR-RG-7062/08	01/2017	56058
Annular Evo 30	EAPR-RG-7056/08	11/2016	55373
Annular Evo 30 HG	EAPR-RG-7055/08	11/2016	55373
Annular Classic 36	EAPR-RG-7129/08	09/2016	56098
Annular Classic 36 HG	EAPR-RG-7140/08	09/2016	56098

## Identifizierung:

### BETROFFENE GERÄTE

Die betroffenen Geräte sind entweder über das Baujahr, die Seriennummer oder am einfachsten **erkennbar an der silberfarbenen Beschichtung auf der Innenseite des Containers, wenn diese kein Verstärkungsband hat** (siehe Abbildung).



### NICHT BETROFFENE GERÄTE

Nicht betroffen sind Innencontainer früherer Baujahre, erkennbar am **Innencontainer ohne silberfarbene Beschichtung**. Nicht betroffen sind alle Muster, die **ab Februar 2018** ausgeliefert wurden. Diese sind am Verstärkungsband sowie der Kennzeichnung (Haken) O.K. leicht zu erkennen. Ebenfalls nicht betroffen sind **Innencontainer, die als Bestandteil des Gurtzeugs** ausgeliefert wurden.



## Maßnahmen:

Die Besitzer betroffener Innencontainer müssen vor dem nächsten Flug prüfen, ob die **einzelne, obere Schlaufe** des Innencontainers verwendet wird. Wird diese verwendet, muss der Innencontainers zwingend ausgetauscht werden!



Sofern die anderen **drei in Reihe liegenden Schlaufen**, die zwischen den Aufdrucken platziert sind, verwendet werden, muss der Innencontainer **nicht zwingend** umgetauscht werden. **Diese drei Schlaufen sind ohne Beanstandung und nicht von dieser Sicherheitsmitteilung betroffen** (siehe auch Abbildung).

Selbstverständlich tauschen wir **alle betroffenen** Innencontainer gegen verstärkte Versionen aus, auch wenn die betroffene Schlaufe nicht verwendet wird!

Der kostenlose Austausch erfolgt entweder **direkt über uns**, oder über **unsere Händler und Flugschulen**. Um den Austausch korrekt durchführen zu können, ist verpflichtend das Modell mit der Seriennummer anzugeben.

Die Sicherheit unserer Kunden ist uns sehr wichtig! Deshalb bieten wir im Rahmen dieses kostenlosen Austausches das Neupacken eines Rettungsgeräts für 25,- € inklusive des Rückversands (innerhalb Deutschland/Österreich) an.

## Durchführungsfristen:

**Überprüfung vor dem nächsten Flug** (siehe auch Absatz 'Identifizierung', Seite 2)

Wenn betroffen: Bei Verwendung der oberen Schlaufe ist ein **sofortiger Austausch** zwingend erforderlich!

Bei Verwendung einer der 3 in Reihe liegenden Schlaufen: Austausch sobald als möglich, spätestens bei der nächsten Neupackung.

Stefan Kurrle  
Geschäftsführer

Fly-market Flugsport-Zubehör GmbH & Co. KG  
Am Schönebach 3  
D-87637 Eisenberg

eMail: info@independence.aero  
Tel.: +49-(0)8364-98330  
Fax: +49-(0)8364-983333